

Kategorie KAROSSERIE UND ZUBEHÖR	Technische Service-Information-Reparaturleitfaden	Ref. Nr. R033/20	Seite 1 / 7
Anwendbaren Modell CX-30(CX-30 (DM))		Ersch.-Datum Aug 07, 2020	Überarbeitungsdatum

überarbeitet

Betreff: R033/20: CX-30 (DM) - Deckel der hinteren Konsole lässt sich nicht verschieben

Bulletin-Notizen

Änderungshinweis: Der Abschnitt "Vorbereitung der Filzstücke" wurde in Schritt 3 der Reparaturanleitung hinzugefügt.

Beschreibung

Beschreibung

Einige Kunden könnten beanstanden, dass sich der Deckel der hinteren Konsole nicht leichtgängig verschieben lässt.

Ursache



Falsch angebrachte Filzstücke an der Verriegelung des Deckels der hinteren Konsole könnten sich nach wiederholter Betätigung verschieben. Die dann freiliegenden Kleberreste können sich auf den Schienen absetzen und das leichtgängige Verschieben des Deckels verhindern.

Änderung der Serienproduktion

Die Position der Filzstücke wurde geändert.

Betroffene FIN & Produktionszeitraum

Produktion Japan

Spez.	FIN-Bereich	Produktionszeitraum
-------	-------------	---------------------


Europa (LHD & UK)	JMZ DM**** **	100001 - 147252	25. April 2019 - 17. Februar 2020
-------------------	---------------	-----------------	-----------------------------------

Produktion Mexiko

Europa (LHD)	3MV DM**** **	100001 - 999999	10. Dezember 2019 - Noch festzulegen
--------------	---------------	-----------------	--------------------------------------

Reparaturanleitung

1. Den Deckel öffnen und die an die Verriegelungen geklebten Filzstücke (1) wie abgebildet abreißen (auf beiden Seiten).


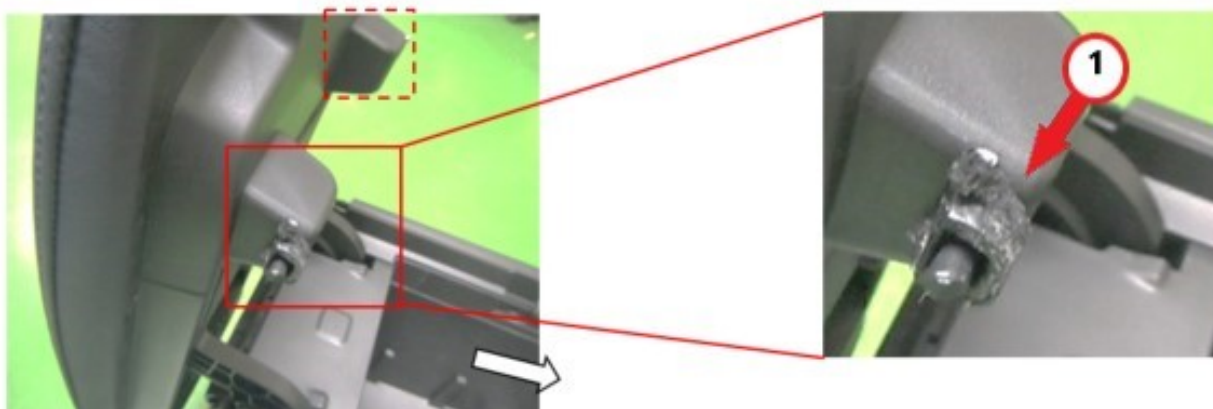


Der weiße Pfeil zeigt zur Vorderseite.

2. Anhaftende Kleberreste von den Verriegelungen und Schienen entfernen (Ober- und Unterseiten).

ACHTUNG: Bei der Verwendung eines chemischen Reinigers zunächst anhand der Materialliste unten prüfen, dass dieser die Teile nicht beschädigt.

Nach der Reinigung mit einem weichen Tuch prüfen, dass die Schienen (Ober- und Unterseiten) glatt sind.

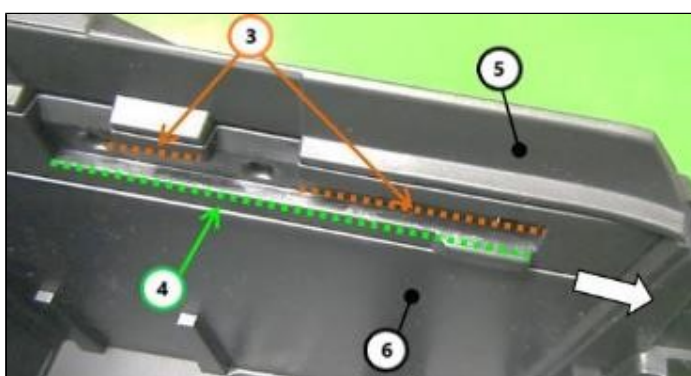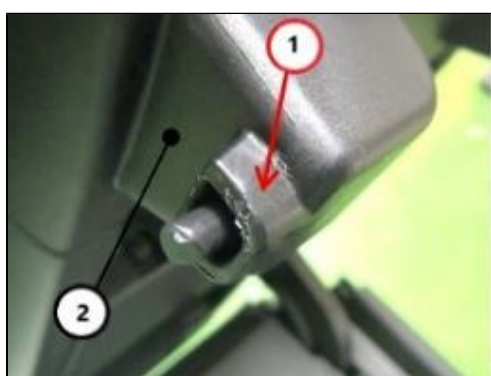

- | | |
|---|--|
| 1. Deckelverriegelung (Material: AES) | Der weiße Pfeil zeigt zur Vorderseite. |
| 2. Deckel (Material: AES) | |
| 3. Schiene (Oberseite) (Material: ABS) | 5. Konsole (Material: PP) |
| 4. Schiene (Unterseite) (Material: ABS) | 6. Konsolenkasten (Material: PP) |

3. Die Filzstücke wie im folgenden Abschnitt beschrieben vorbereiten und das Filzstück A (1) wie abgebildet anbringen.

► Vorbereitung der Filzstücke

Den Filz (1) (10 x 20 mm, Dicke 0,5 mm) entlang der Schlitzlinie durchschneiden, sodass zwei Stück entstehen.


Filz (1)

Den Filz (2) (9 x 43 mm, Dicke 0,5 mm) entlang der Schlitzlinie durchschneiden, sodass zwei Stück entstehen.

Filz (2)

Filzstück A (5 x 20 mm)

Filzstück B (4,5 x 43 mm)


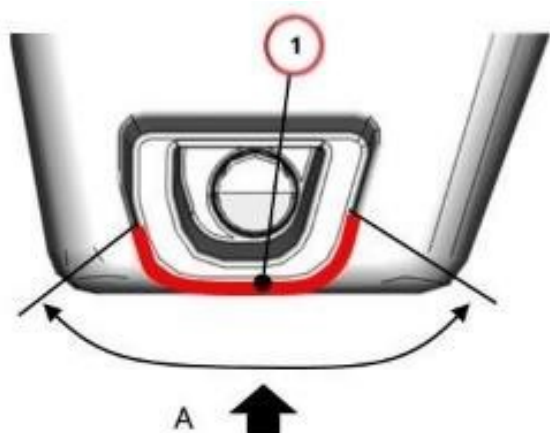


Das Filzstück A (1) auf der Unterseite der Verriegelung anbringen.

<Seitenansicht der Deckelverriegelung>

Richtig

Falsch

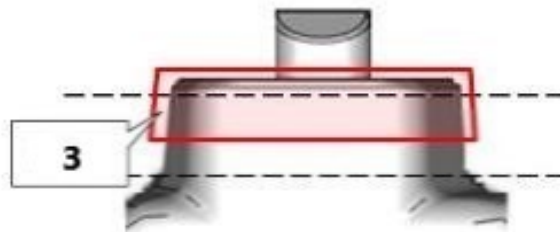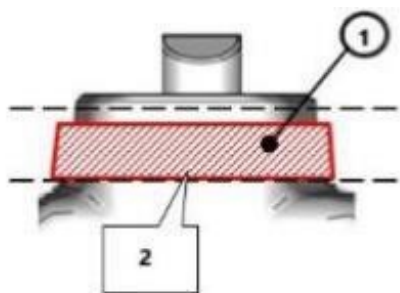

<Ansicht von A>


- 2: Die Kante des Filzstücks muss die Deckelwand auf der gesamten Länge berühren.
- 3: Die Kante des Filzstücks darf nicht am Rand der Deckelverriegelung überstehen.
4. Das neu angebrachte Filzstück zur besseren Haftung fest aufdrücken.



5. Das Filzstück B wie abgebildet anbringen.

Hinweis 1: Das Filzstück B muss so angebracht werden, dass seine beiden Enden auf der Oberfläche der Verriegelung (1) liegen, symmetrisch zur Mittellinie auf der Oberfläche. Die Enden von Filzstück B dürfen sich dabei nicht berühren.

Hinweis 2: Das Filzstück B auf das Filzstück A (2) aufkleben.

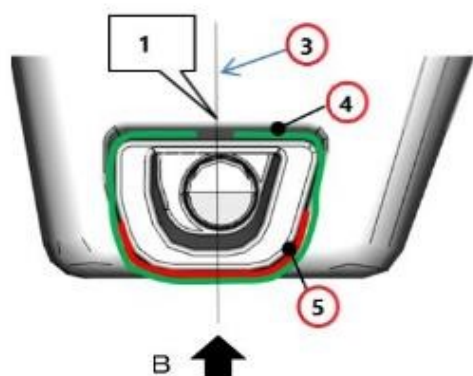

3. Mittellinie auf der Oberfläche der Verriegelung

4. Filzstück B


5. Filzstück A

6. Filzstück B


7. Filzstück A

<Seitenansicht der Deckelverriegelung>

Korrekt positioniert

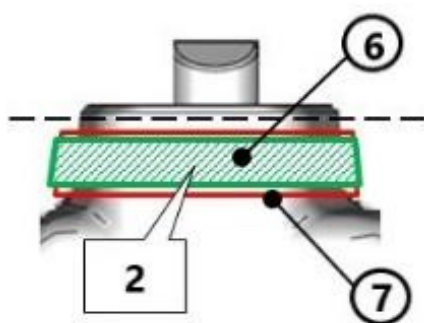


Falsch positioniert

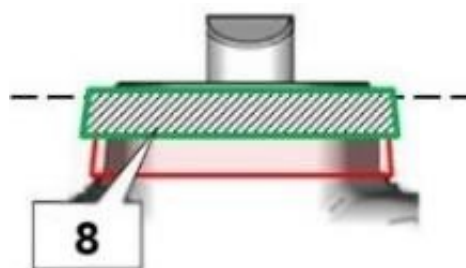

<Ansicht von B>

2 und 8 : So kleben, dass der Rand von Filzstück B nicht über die Kante von Filzstück A ragt.

6. Das angebrachte Filzstück zur besseren Haftung fest aufdrücken.

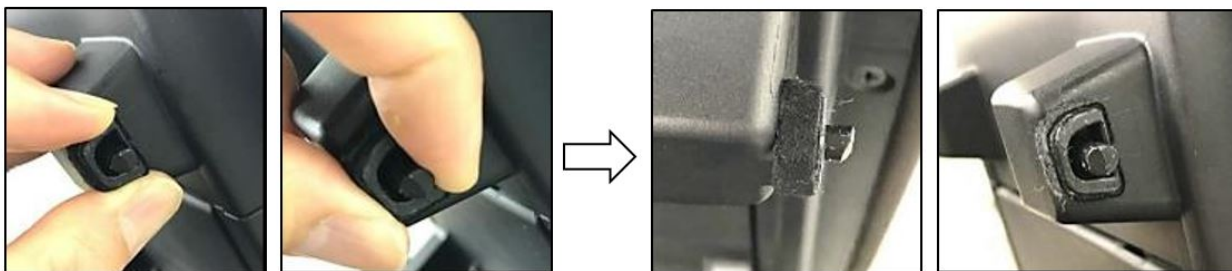

7. Die Filzstücke an der Verriegelung auf der anderen Seite auf dieselbe Weise anbringen.

8. Prüfen, ob der Fehler durch die Reparatur behoben werden konnte. Dazu den Deckel zwei bis drei Mal hin und her schieben.

Hinweis: Der Kleber braucht ca. 24 Stunden, bis er vollständig getrocknet ist. Empfehlen Sie ihrem Kunden, vor dem Verschieben des Deckels 24 Stunden zu warten.

Teileinformation

Bitte überprüfen Sie, bevor Sie einen Termin mit dem Kunden vereinbaren, die Verfügbarkeit der Ersatzteile.

Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Anz.	Anmerkungen
DFY0-55-180	Abstandhaltersatz	1	2 x Filzstück A (5x20x0,5 mm) 2 x Filzstück B (4,5x43x0,7 mm)

Applicable VIN

Modellbezeichnung	Modellreihen-Code	WMI	VDS	FIN-Bereich von	FIN-Bereich bis
CX-30	CX-30 (DM)	3MV	DM*****	100001	ZZZZZZ
CX-30	CX-30 (DM)	JMZ	DM*****	100001	147252

Garantie-Information

Baugruppe	S - Karosserie
Unterbaugruppe	08 - Konsole
Beanstandungscode	72 (schwer zu betätigen)
Ursachencode	9G (fehlerhafte Montage)
Schadenverursachendes Teil	DFY0-55-180
Anzahl	1
Arbeits-Nr. und Arbeitszeit	XXS2PXR / 0,3 Std.
Leistungszeitraum	Normaler Garantiezeitraum
Vorabgenehmigung	NEIN

Frank Knopp
Leiter Service Technik und Garantie

Michael Müller
Koordinator Service Technik und Garantie

1KC2350220