

INFORMACJA SERWISOWA

UWAGA: INFORMACJE SERWISOWE SĄ **POUFNE** I PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ASO MAZDA

Nr R014/06REV z dnia 10 marca 2006r. (sekcja B)

**Dot. modeli: Mazda6 przed faceliftingiem, Mazda6 po faceliftingu (GG/GY),
Mazda5 (CR), 323 (BJ), Premacy (CP), MPV (LW) i 626/626W (GF/GW)
z silnikiem MZR-CD**

Trudny rozruch silnika / Pasek rozrządu wyskakuje z zębów.

OPIS PROBLEMU

Niektórzy klienci mogą zgłaszać problem trudnego rozruchu silnika (silnik daje się obracać) w czasie zimnej pogody (minus 10°C i niżej).


PRZYCZYNA

Ze względu na nieodpowiednią wytrzymałość żebra ograniczające na pokrywie paska rozrządu ulegają uszkodzeniu i ich funkcja mająca na celu utrzymywanie paska rozrządu we właściwej liniowej pozycji może być nieskuteczna.

Podczas rozruchu silnika w zimną pogodę, z uszkodzonymi żebrami ograniczającymi, może w najgorszym przypadku dojść do zeskoczenia paska rozrządu z koła pasowego rozrządu.



Żebra ograniczające, które mają zabezpieczać przed wyskakiwaniem paska z zębów zostały uszkodzone.

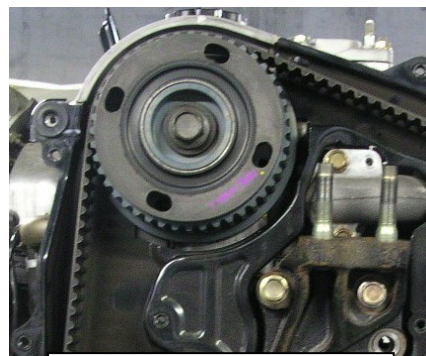

Koło pasowe rozrządu

ZMIANA W PRODUKCJI

Zmieniono kształt pokrywy paska rozrządu. (Uległ zmianie kształt ogranicznika z uźebrowania na płytkę)

DATA I POCZĄTKOWY NUMER VIN ZMIANY

JMZ GG**** ** 649848	1.02.2006
JMZ GY**** ** 424641	1.02.2006
JMZ CR**** ** 120606	1.02.2006


DZIAŁANIA ZARADCZE

Wprowadzono część serwisową (podkładkę napinacza).

Jeśli wystąpi wyżej opisany problem należy zgodnie z poniższą procedurą zainstalować podkładkę napinacza.


Procedura instalacji podkładki napinacza

1. Zmierzyć szczelinę pomiędzy napinaczem i dźwignią napinacza.

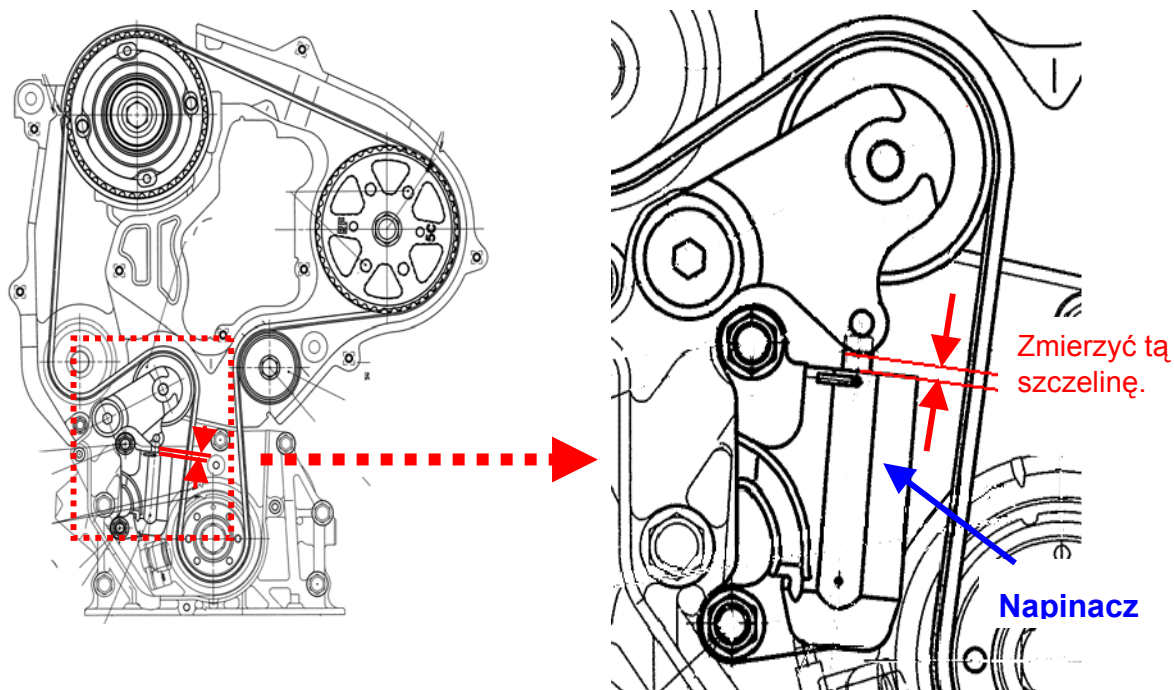

2. Jeśli szczelina wynosi 4,5 mm lub jest większa należy zainstalować podkładkę napinacza postępując według poniższych punktów:

- (1) Zdjąć pasek rozrządu.
- (2) Zdjąć napinacz.
- (3) Wcisnąć podkładkę na górę napinacza.
- (4) Założyć z powrotem napinacz i pasek rozrządu.

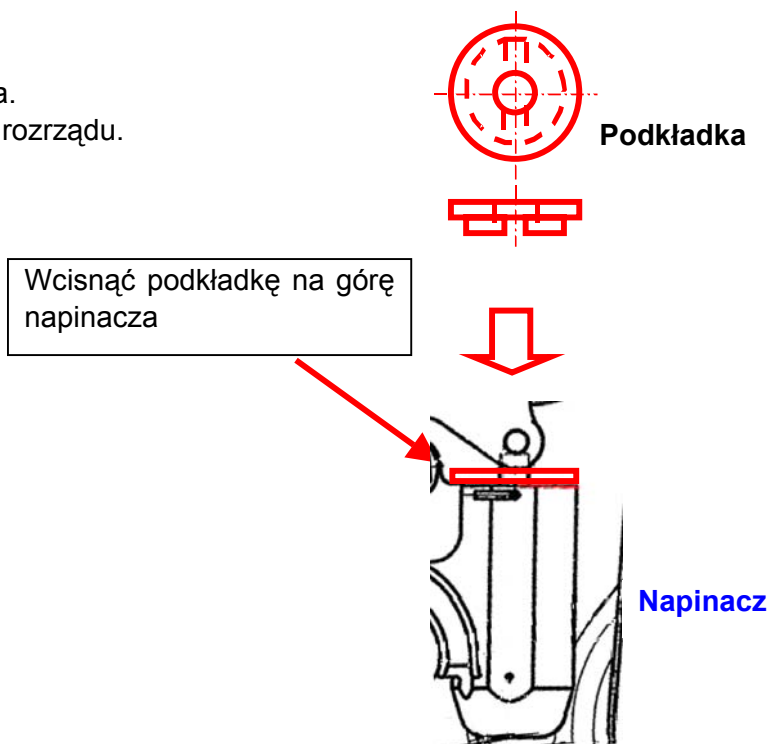

INFORMACJA DOTYCZĄCA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Numer części	Nazwa części	Ilość
RFY0-12-715	Podkładka napinacza	1

INFORMACJA GWARANCYJNA

Kod usterki - Symptom	02
Kod usterki - Damage	9A
Numer części	RFY0-12-715
Ilość	1
Numer operacji i czas	XXB283R1 czas 2,3 godz (Mazda6) XXB283R2 czas 2,8 godz (Mazda5) XXB283R3 czas 2,2 godz (323) XXB283R4 czas 2,3 godz (Premacy) XXB283R5 czas 2,0 godz (MPV) XXB283R6 czas 2,2 godz (626/626W)
Okres	Normalny okres gwarancji